

Генеральному директору  
ООО «Фракталь –СБ»

Скирневскому Павлу  
Павловичу

### О Т З Ы В о работе охранной сигнализации «Гюрза – 035»

Настоящим информирую Вас о том, в октябре 1997 года войсковой частью 54985 (г. Юхнов – 1, Калужской области) были закуплены и установлены 5 комплектов извещателей «Гюрза – 035»

Установка и монтаж извещателей проводились своими силами согласно технического описания прилагаемого к извещателям. Учитывая малый опыт в работе с подобного рода устройствами, при монтаже были допущены ошибки следующего рода:

- колючая проволока, из которой выполнено периметровое ограждение объекта имела недостаточное натяжение,
- трибокабель ТПП эп-10х2-0,5 был закреплен не к каждой нитке колючей проволоки


Несмотря на эти ошибки в процессе эксплуатации с момента установки по настоящее время данная система зарекомендовала себя с положительной стороны. При наличии исправного периметрального кабеля с трибоэффектом ложных срабатываний не наблюдалось.

Извещатели были установлены в закрытых ящиках на территории охраняемого участка и работали устойчиво независимо от погодных условий. Питание извещателей и съем информации проходят по скрытому кабелю на пульт начальника караула.

В дальнейшем, после незначительного повреждения кабеля ТПП эп-10х2-0,5 его сопротивление изоляции понизилось до  $= 8 \text{ МОм}$ . После этого стали наблюдаться ложные срабатывания при сильных порывах ветра и в дневное время при попадании прямых солнечных лучей на трибокабель.

В плохих погодных условиях (дождь, гроза, снег, туман, налипание снега на трибокабель, таяние снега) сигнализация работала устойчиво, не допуская ложных срабатываний.

#### Примерная схема монтажа извещателя на одном из объектов

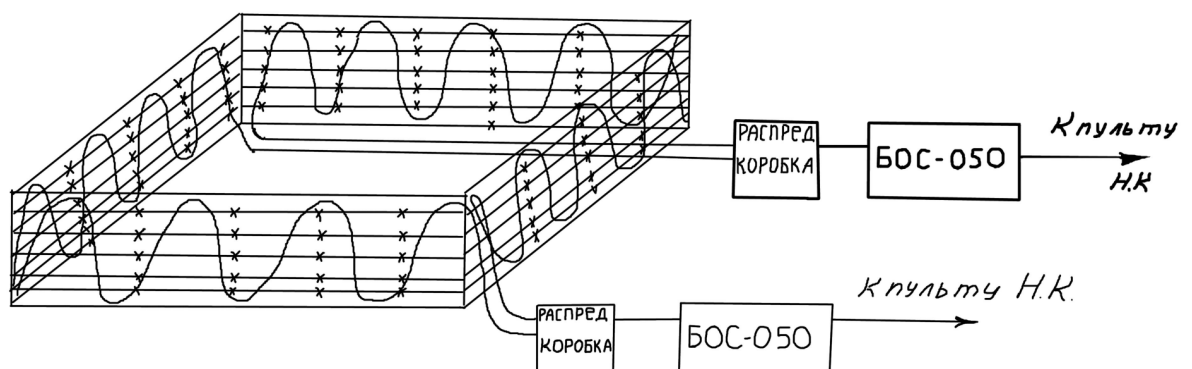

Командир войсковой части 54985

В.И. Кузько